

状況報告書

1.日付(いつ)

・平成24年9月4日

2.場所

・処分場入り口(スロープ)

3.状況


・重機で下る時に、鉄板で滑って、キャタピラーで破損。


4.位置図




5.今後の改善方法

・スロープで降りるときは徐行運転で下る。

	NO. _____
	<p>施工前</p> <p>全体</p> <p>① ② ③</p>

	<p>施工前</p> <p>①</p>

	<p>施工前</p> <p>②</p>

NO. _____



施工前

③



遮水シート補修状況




①



遮水シート補修状況

②

	NO. _____
	<p>遮水シート補修完了 ① ② ③</p>
	NO. _____
	<p>遮水シート補修完了 ①</p>
	NO. _____
	<p>遮水シート補修完了 ②</p>

	<p>NO. _____</p> <p>遮水シート補修完了 ③</p>
	<p>NO. _____</p> <p>遮水シート補修 押し出し融着 サンダー ケレン状況 ①</p>
	<p>NO. _____</p> <p>遮水シート補修 押し出し融着 サンダー ケレン状況 ②</p>



遮水シート補修
押し出し融着
サンダー ケレン完了
①




遮水シート補修
押し出し融着
サンダー ケレン完了
②



遮水シート補修
押し出し融着
サンダー ケレン完了
③



遮水シート補修
押し出し融着状況
①

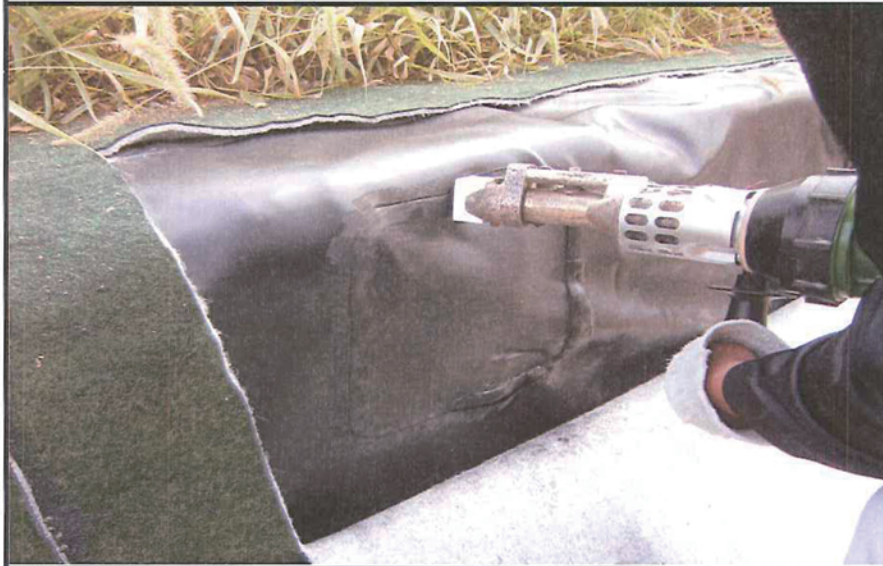

遮水シート補修
押し出し融着状況
②



遮水シート補修
押し出し融着状況
③



遮水シート補修
押し出し融着完了

①



遮水シート補修
押し出し融着完了

②



遮水シート補修
押し出し融着完了

③



遮水シート補修
① ② ③ 完了



負圧検査 状況
(0.005MPa以上)
①




負圧検査 状況
(0.005MPa以上)
②



負圧検査 状況
(0.005MPa以上)

③

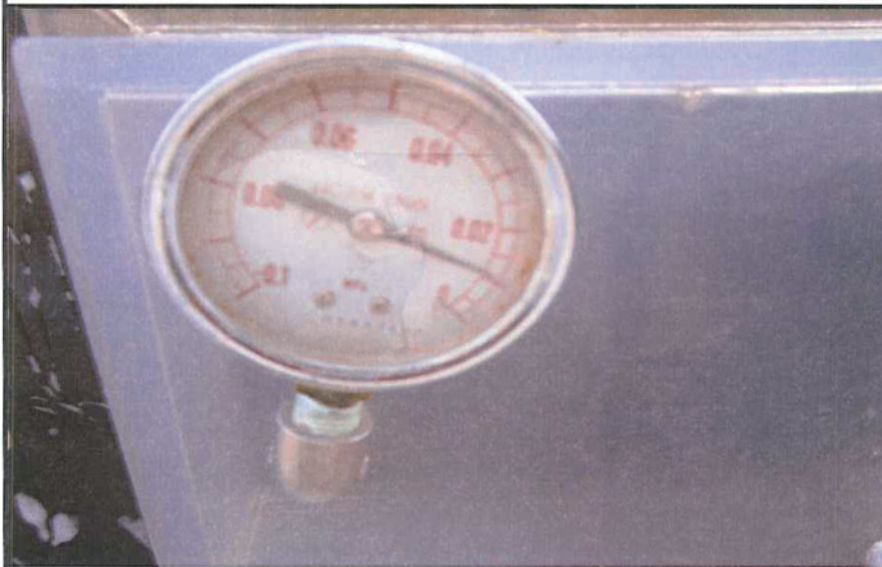

負圧検査
メーター拡大
(0.01MPa)



遮光性保護マット
敷設～融着状況

①



遮光性保護マット
敷設～融着状況

② ③



遮光性保護マット
敷設～融着完了

① ② ③



遮光性保護マット
敷設～融着完了

① ② ③